

T981725 Turbolader mit unterschiedlichen Positionssensoren, führt bei Vertauschen zu Fehlfunktionen

Einleitung:

Diese Turbolader finden unterschiedliche Anwendungen in den Abgasnormen (Euro 5 und Euro 6) der Fahrzeughersteller. Wir stellen wiederholt fest, dass in einzelnen Fällen die Herstellerangaben bzgl. der OE-Nummern fehlerhaft sein können, was zur Beschaffung des falschen Turboladers führt.

Hinweis:


Die Turbolader unterscheiden sich in den Signalspannungswerten des Positionssensors. Bei falscher Anwendung kommt es zu Fehlerspeichereinträgen und Notlauffunktion. Diese Turbolader sind nicht tauschbar, auch wenn sich der fahrzeugseitige Stecker anschließen lässt.

Äußerliches Unterscheidungsmerkmal ist die Bauform der Träger für die Unterdruckdose mit Positionssensor.

Anweisungen:

Vor Beginn der Montagearbeiten ist der gelieferte Turbolader mit dem Altteil zu vergleichen.

Die Prüfung hat vor Befüllung des Turboladers mit dem Erstbefüllungsadditiv zu erfolgen.

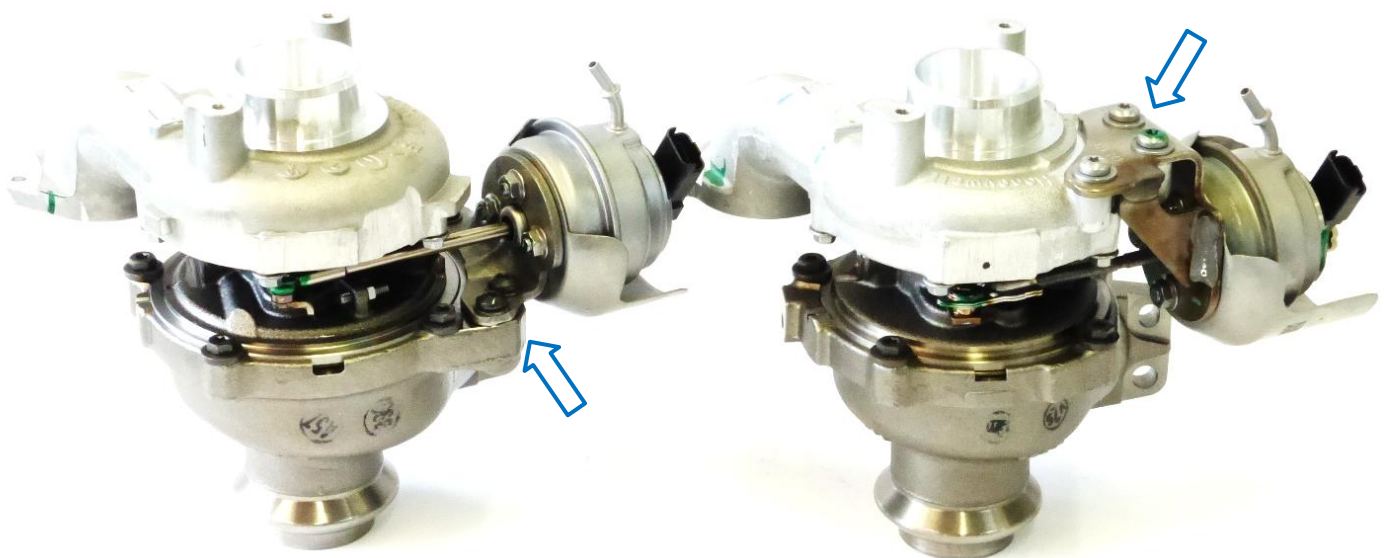

T915703 (806291-5003S)
Euro 5

T918021 (819872-5001S)
Euro 6

Fahrzeughersteller: PEUGEOT, CITROEN, DS, FORD, MAZDA, OPEL, VOLVO

Fahrzeuge: 1.6 HDI, 1.5 TDCi, 1.6 DRIVE

Gültigkeit: Diese Service Information ist gültig bei Erneuerung des Turboladers mit der

BTS-Nr.: T915703, T918021 **BTS-Service-Set-Nr:** T981725, T981726, T981713, T981714

Bestellhinweis: OE-Nummern dienen nur zu Vergleichszwecken.

Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Vorgaben der Hersteller sind einzuhalten.