

Ansaugseitige Fremdkörperschäden am Verdichterrad, Ursache defekte Bauteile im ND-AGR Trakt

Einleitung:


Bei den unten angeführten Fahrzeugen fallen Schadensbilder mit beschädigten Lufteintrittskanten am Verdichterrad auf. Hierbei handelt es sich um harte Fremdkörper, die vom Verdichter mit der Frischluft angesaugt werden.

Hinweis:

Untersuchen Sie alle Bauteile vom Luftfilterkasten bis zum Verdichtereingang des Turboladers auf schadhafte Teile. Bauteile der Kurbelgehäuse-Entlüftung sind hier ebenfalls auf Schäden zu prüfen. Bei Fahrzeugen mit Niederdruck-AGR sind alle Bauteile bis runter zum Dieselpartikelfilter auf Schäden zu untersuchen. Auch der Dieselpartikelfilter ist an der Abgasaustrittseite auf Ausbrüche zu untersuchen. Schadhafte Teile sind in jedem Fall zu erneuern.

Anweisungen:

Kontrollieren Sie alle Bauteile auf Fremdkörper und anhaftende Rückstände. So kann ein teurer Wiederholungsschaden am neuen Turbolader vermieden werden.

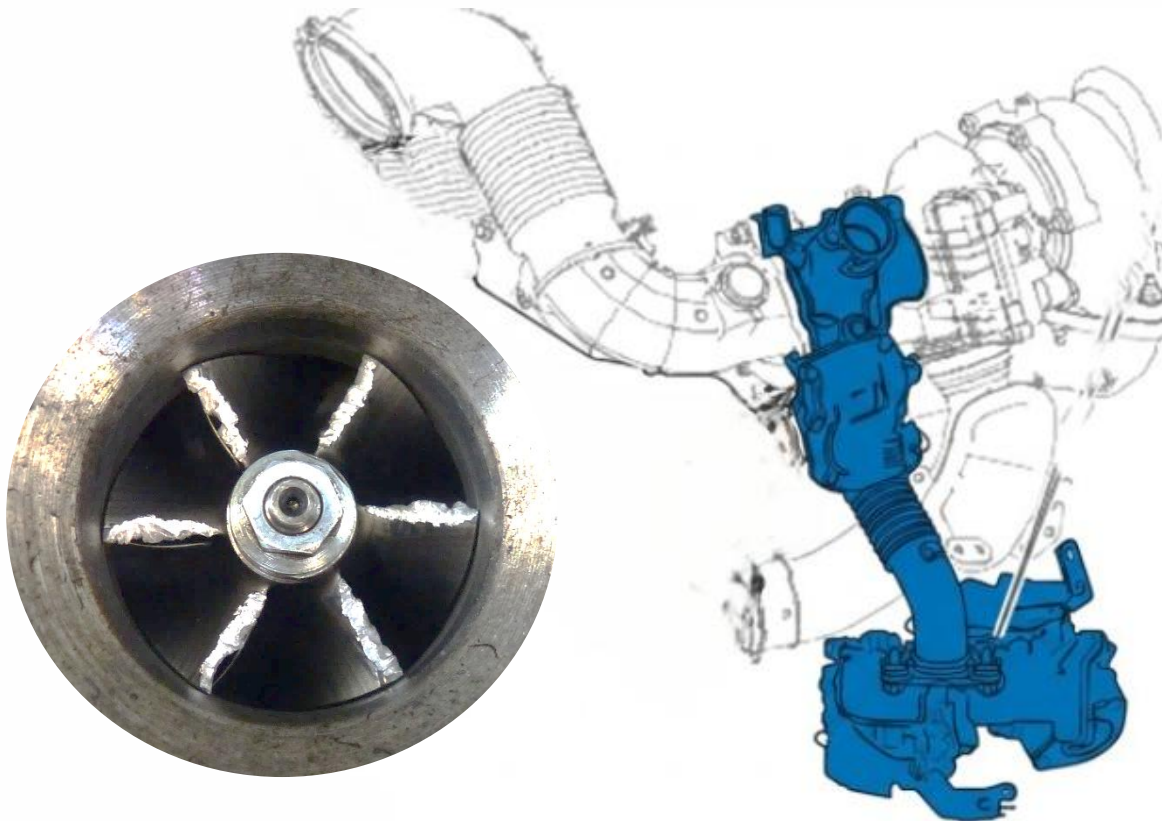

Fahrzeughersteller: LAND ROVER ; JAGUAR

Fahrzeuge: Range Rover Evoque; Range Rover Velar; Discovery; XE; XF II; E-Pace; F-Pace 2.0 D

Motorcode: 204DTD(AJ20D4); 204DTD(AJ21D4)

Gültigkeit: Diese Service Information ist gültig bei Erneuerung des Turboladers mit der

BTS-Nr.: T917572 **BTS-Service-Set-Nr:** T981621; T981622

Bestellhinweis: OE-Nummern dienen nur zu Vergleichszwecken.

Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Vorgaben der Hersteller sind einzuhalten.